

**Prijenosna
elektronička
vaga**

digitron

di **SKALA
JKH**



UPUTE ZA

UPORABU

Funkcije vage

- Mjerenje NETO ili BRUTO mase
- Jednostavno brojenje komada
- Interna rezolucija 1/15000
- Izbor mjerne jedinice kg, g, lb ili pcs (kom.)
- Programabilno isključivanje nakon 4 minute mirovanja
- Programabilno osvjetljenje pokazivača

Umetanje baterija

S done strane, ispod kliznog poklopca u ležište baterija umetnuti 6 komada standardnih baterija veličine AA. Polaritet orijentirati prema ugraviranom crtežu na ležištu baterije.

PAŽNJA: Umetanje baterija suprotno slici na ležištu može oštetiti elektroniku vage.

Umjesto ili paralelno s baterijama može se koristiti AC/DC adapter napajanja 220 V~ / 6 V=0,3 A

Deblokada prije uporabe

Zaštitni preklopnik s donje strane vage prebaciti u položaj „ON“. Pri tome ne pritiskati mjernu ploču. Ako se vaga duže vrijeme neće koristiti, prekidač vratiti u zaštitni položaj „OFF“.

Priprema za vaganje

1. Postaviti vagu na stabilnu i vodoravnu podlogu.
2. Vagu koristiti u stabilnim temperaturnim uvjetima 0 °C -40°C.
3. Izbjegavati vibracije i strujanje zraka.
4. Ne dozvoliti doticaj vage s tekućinama

Funkcijske tipke:



uključeno / isključeno



izbor mjerne jedinice



nuliranje vage



tariranje



promjena bruto/neto

Brojenje komada:

1. Tipkom  pomicati strelicu na pokazivaču i označiti **pcs** (kom.)
2. Tipkom  izabrati broj uzoraka između **S = 10, 20, 50** ili **100**. Za točnije mjerenje uzeti što veći broj uzoraka.

Staviti na vagu izabrani broj komada i pritisnuti . Pokazivač pokaže **CAL** i zatim je spreman za brojenje komada (čak i nakon isključenja).

Programiranje vage

Pritisnuti i držati tipku  i istovremeno uključiti vagu. Tipku  otpustiti kad se na displeju pokaže interna vrijednost (npr. 3860).

Pritisnuti tipku  da se pokaže poruka **Ad**.

Tipkom  birati razna podešavanja.

Tipkom  odabrati vrstu podešavanja i tipkom  dalje birati ponuđene mogućnosti.

Tipkom  memorirati izabrano podešenje ili tipkom  napustiti mod podešavanja bez memoriranja izmjena.

Tipkom  vratiti normalan mod vaganja.

Vrste podešavanja:

LiGht podešavanje rada osvjetljenja pokazivača. **Auto** znači automatsko osvjetljenje kad je teret na vagi, **ON** znači osvjetljenje stalno uključeno a **OFF** stalno isključeno.

AUoFF Odabir vremena neaktivnosti do automatskog isključenja vage. Na izbor su opcije **NO** - bez samoisključivanja, **5, 10** ili **15** minuta do samoisključivanja.

Napomena: Trajnost baterija je veća kad se ne koristi osvjetljenje pokazivača kao i kad je aktivirano automatsko isključivanje

Kalibracija vage:

1. Isključiti vagu.
2. Držati tipku  i istovremeno uključiti vagu. Tipku  otpustiti tek kad se na pokazivaču se pokaže interna vrijednost (npr. 3860).
3. Pritisnuti . LCD pokazivač pokaže **ZERO** a zatim vrijednost utega za kalibraciju.
4. Staviti na vagu kalibracijski uteg mase prema pokazivanju i pritisnuti . Pokazivač pokaže poruke **CAL** a zatim **PASS** što znači da je kalibracija vage uspješno obavljena.
5. Pritisnuti  za izlaz.

Poruke i otklanjanje grešaka:

Poruka greške	Otklanjanje greške
	1. Nešto dira mjernu ploču. Osloboditi mjernu ploču i ponovo uključiti vagu. 2. Provjeriti deblokadu mjernog pretvornika
	Neispravan modul elektronike ili neispravan mjerni pretvornik. Kontaktirati servis.
	Isključiti i uključiti vagu. Ako poruka ostaje, kalibrirati vagu.
	1. Nešto dira mjernu ploču. Osloboditi mjernu ploču! 2. Zamijeniti baterije.
	Preopterećenje vage. Provjeriti je li teret izvan mjernog opsega od 65535 internih podjeljaka.
	Pogrešan uteg za vrijeme kalibracije.