

Elektronička vaga

di SKALA JWL

Upute za uporabu



SADRŽAJ

1.	UVOD	2
2.	VAŽNE NAPOMENE	2
3.	PRIJE UPORABE	2
3-1	OTVARANJE AMBALAŽE I PRVA PROVJERA.....	2
3-2	POSTAVLJANJE VAGE.....	2
4.	DIJELOVI VAGE	3
4-1	TEHNIČKE ZNAČAJKE I FUNKCIJE VAGE.....	3
4-2	DISPLEJ.....	4
4-3	TIPKOVNICA.....	5
4-4	NAPAJANJE.....	6
	Alternativna napajanja	6
	Signalizacija prazne baterije	6
5.	UPORABA	6
5-1	VAGANJE.....	6
5-2	RUČNA I PROGRAMIRANATARA.....	6
	Ručna tara	7
	Programirana tara	7
5-3	PROVJERA GRANICAMASE	7
	Postavljanje donje granice	8
	Postavljanje gornje granice	8
5-4	BROJENJE KOMADA.....	8
5-5	ZBRAJANJE ODVAGA, PRIKAZ ZBROJA ODVAGA I BRISANJE MEMORIJE ODVAGA	9
	Prikaz zbrojenih odvaga	9
	Brisanje odvaga iz memorije	9
5-6	POSTAVLJANJE MJERNE JEDINICE.....	10
	Izbor mjerne jedinice	10
	Programiranje mjernih jedinica	10
	Postavljanje početne mjerne jedinice	10
	Postavljanje aktivnih mjernih jedinica	10
	Memorija posljednje mjerne jedinice nakon isključenja/uključenja vage	10
6.	KALIBRACIJA VAGE	11
7.	PROGRAMIRANJE FUNKCIJA VAGE I OPIS KORAKA PROGRAMIRANJA.....	11
	Mod programiranja	11
	Opis parametara programiranja.....	11
8.	PODEŠAVANJE SATA	13
9.	SERIJSKO SUČELJE RS-232	14
8-1	SPOJ VAGA – PC.....	14
10.	NAJČEŠĆE SMETNJE U RADU.....	15
10-1	OTKLANJANJE GREŠAKA	15
10-2	PORUKE GREŠAKA I NJIHOVO OTKLANJANJE.....	16

1. Uvod

Ove upute sadrže upute za postavljanje i uporabu elektroničke vage di SKALA JWL. Prije korištenja vage molimo da ove Upute pročitate u potpunosti.

2. Važne napomene

- Vagu postaviti naravnu i stabilnu podlogu (prema poglavlju 3-2).
- Provjeriti je li napon napajanja odgovara naponu električne mreže (prema poglavlju 4-4).
- Osigurati da je električni kabel napajanja bez opasnosti od oštećivanja i naprezanja.
- Vagu montirati dalje od mogućih izvora elektromagnetskih smetnji, jakog strujanja zraka i vibracija kako bi izbjegli mogući utjecaj na preciznost vaganja.
- Izbjegavati nagle promjene temperature okoline (radna temperatura okoline treba biti između -5 i 40 °C).
- Nikada ne dopustiti da na mjernu ploču vase padnu teži predmeti.
- Za vrijeme čišćenja vase odspojiti napajanje i isključiti vagu.
- Ne dozvoliti prodor vode i drugih tekućina unutar kućišta vase.
- Eventualne popravke vase prepustiti za to ovlaštenome servisu.

3. Prije uporabe


3-1 Otvaranje ambalaže i prva provjera

Otvoriti pakovanje vase i provjeriti je li vaga neoštećena i kompletna. U slučaju oštećenja i nedostatka obavijestiti prodavača. Komplet vase treba sadržavati:

- tijelo vase
- mjerna ploča (platforma). Plastična baza s pokrovom od nehrđajućeg čelika.
- kabel napajanja
- Upute za uporabu

3-2 Postavljanje vase


Vaga je opremljena podesivim nožicama i libelom vidljivom kroz prednju ploču vase. Da bi ispravili manju nagnutost podloge vagu je potrebno dovest u vodoravan položaj. Potrebno je zračni mjehurić unutar libele dovesti unutar srednjeg kruga kao na slici:

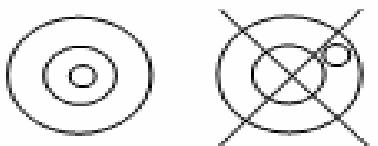

Pri tome sve četiri nožice moraju dodirivati podlogu.

Napomena: vagu je potrebno dovesti u vodoravan položaj prilikom svake promjene mjesta postavljanja.

4. Dijelovi vase

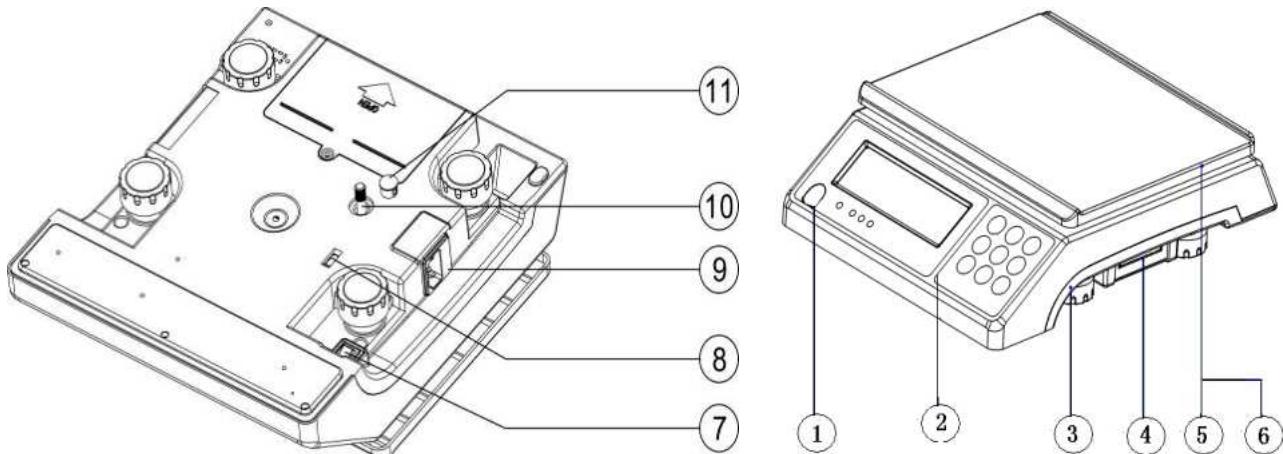


- | | |
|---|--|
| 1. libela | 8. preklopnik za izbor napona napajanja |
| 2. prednja ploča | 9. utičnica kabla napajanja i kućište radnog i rezervnog osigurača |
| 3. dno kućišta | 10. zaštitni vijak za blokadu pretvornika (u vase od 35 kg nije ugrađen) |
| 4. RS-232 sučelje | |
| 5. plastična mjerna ploča | |
| 6. nehrđajući čelični pokrov mjerne ploče | |
| 7. prekidač napajanja | |

4-1 Tehničke značajke i funkcije vase

Model	di SKALA JWL 5/35K	
Kapacitet (kg)	5	35
Podjeljak-1 (g)	1	10
Displej	LCD, znamenke 31 mm visine, s osvjetljenjem pozadine	
Mjerna ploča	300 × 229,6 × 13,8 mm	
Dimenzije	341 × 294 × 104,mm	
Napajanje	230V, 50Hz (+10 -15%) ili suhi olovni akumulator, 6V/4Ah ili 110 VAC ± 10%	

- ABS plastično kućište s prozirnim zaštitnim pokrovom, lako za održavanje
- veliki LCD pokazivač visine s osvjetljenjem pozadine
- izbornik mernih jedinica, uključujući: **kg, g i pcs** (broj komada)
- zaštita od preopterećenja pretvornika
- automatsko isključivanje, indikator punjenja i ispraznjenosti baterije
- RS-232 serijsko komunikacijsko sučelje
- Interni sat (RTC)
- Relejni izlazi vezani za funkciju provjere mase
- CE certifikat i tipsko odobrenje u RH

4-2 Displej

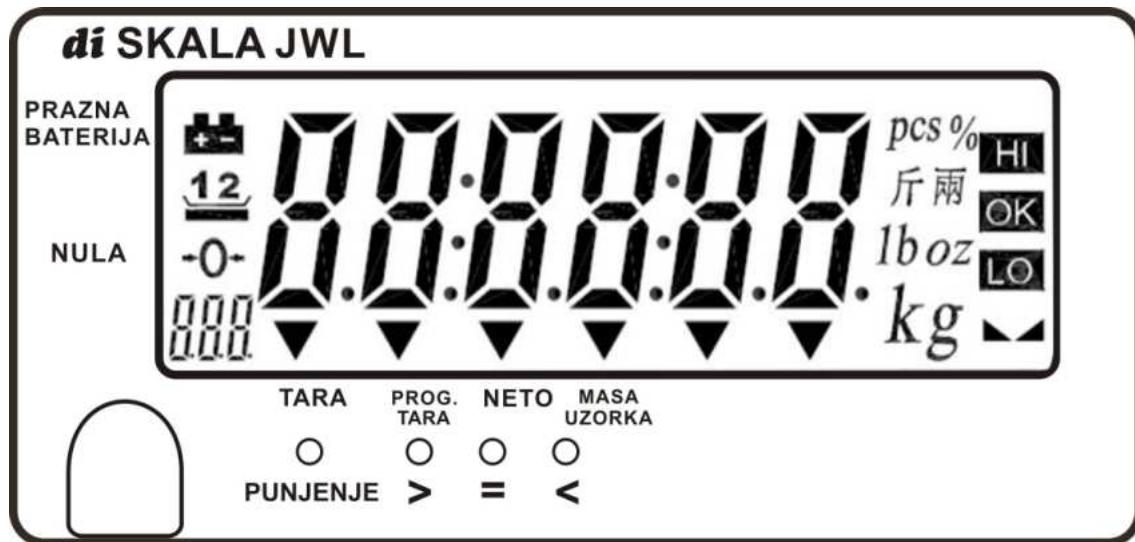

Indikator prazne baterije



Indikacija uključene tare i programirane tare



Indikator nultog položaja, početno samonuliranje je unutar $\pm 2\%$ kapaciteta.



Dodatni displej (pokazuje korake programiranja, akumulacije odvaga...)



Znak “▼” iznad oznake tara “**TARA**” se pojavi kad je ručno aktivirana tara.



Znak “▼” iznad oznake tara “**PROGTARA**” se pojavi kad je programirana tara.



Prikazana je neto masa, t.j. bruto masa minus tara, u slučaju kad je aktivna ručna ili programirana tara.



U načinu rada “brojenje komada”, znak “▼” iznad oznake “**MASA UZORKA**” se pojavi kad je masa jednog manja od 4/5 podjeljka. Ta je masa nedovoljna za točan izračun broja komada.



PUNJENJE

LED indikator punjenja akumulatora:

crveno – punjenje u tijeku, zeleno

zeleno – kraj punjenja (akumulator pun).




Kad svjetli LED, izmjerena masa je veća od zadane gornje granice.



Kad svjetli LED, izmjerena masa je između donje i gornje zadane granice.



Kad svjetli LED, izmjerena masa je manja od zadane gornje granice.

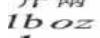

Raspoložive mjerne jedinice mase

Indikator stabilnosti

4-3 Tipkovnica



MJ JD/DG tipka

- Kratkim pritiskom te tipke bira se aktivna mjerna jedinica mase prema prikazu na displeju.
- Dugi pritisak služi za zadavanje donje granice mase.
- Pomak kursora ulijevo.

ISPIS/GG tipka

- Kratki pritisak šalje podatke na RS-232 sučelje.
- Dugi pritisak služi za zadavanje donje granice mase.
- Pomak kursora udesno.

B/N tipka

- Mjenja prikaz bruto/neto i obratno.
- Memorira trenutno stanje.

MR tipka

- Pozivanje memorije.
- Uključuje i isključuje provjeru granica.

MOD tipka

- Početak programiranja funkcija.

TARA tipka

- Oduzimanje tare.
- Prihvati upisane tare

M+ tipka

- Pridodaje izmjerenu masu u memoriju akumuliranih odvaga.
- Pri programiranju, bira slijedeću višu opciju ili povećava vrijednost.

M- tipka

- Briše memoriju akumuliranih odvaga
- Pri programiranju, bira slijedeću manju opciju ili smanjuje vrijednost.

NULA/IZLAZ tipka

- Nuliranje vase
- Napuštanje mod za programiranje funkcija

4-4 Napajanje

Prije spajanja vage na električnu mrežu, molimo provjerite napon električnog priključka i položaj preklopnika za izbor napona napajanja s donje strane vage.

Alternativna napajanja

- 1) AC 110V/220V AC \pm 10%
- 2) Ugrađena akumulatorska baterija, 6V/4Ah

Potrošnja snage i vrijeme rada s jednim punjenjem

Oko 300 mW, 80 h (osvjetljenje displeja isključeno)

Oko 380 mW, 65 h (osvjetljenje displeja uključeno)

Signalizacija prazne baterije


Kad se na lijevoj strani displeja pojavi simbol , bateriju je potrebno puniti tako da se vaga priključi na električnu mrežu. Nakon otprilike 8 sati punjenja LED „**PUNJENJE**“ mijenja boju iz crvene u zelenu. Nakon toga, vaga se može odspojiti od električne mreže.

5. Uporaba

5-1 Vaganje

Uključiti vagu kad je mjerna ploča prazna. Displej uključi sve segmente, obavi početno odbrojavanje, pokaže verziju operativnog programa a zatim pokazuje masu 0,000 kg.

Na vagu staviti neki predmet. Vaga pokaže njegovu težinu (npr. 1.000) i mjernu jedinicu mase koja je izabrana. Promjenu mjerne jedinice moguće je obaviti prema poglavljju 5-6.

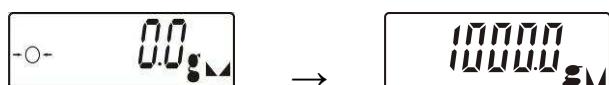

5-2 Ručna i programirana tara


Kad se važe neki zapakirani predmet, funkcija tare služi za spremanje izmjerene mase ambalaže u memoriju.

Ručna tara

- U modu vaganja staviti na vagu praznu ambalažu. Nakon što se upali znak stabilnosti, pritisnuti tipku **TARA**.



- Dodati predmet u praznu ambalažu. Vaga prikaže njegovu neto masu.

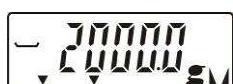

- Isprazniti mjernu ploču. Displej prikaže vrijednost oduzete tare.



- Memorirana tara se može poništiti tipkom **TARA** ili **NULA/IZLAZ** kad je mjerna ploča prazna.

Programirana tara

- Držati tipku **TARA** duže od 3 sekunde. Vaga prelazi u mod upisivanja numeričke vrijednosti poznate tare. Displej sad služi za programiranje tare, njegova desna znamenka trepće.




- Tipkom **MJ JD/DG** se trepćuća znamenka pomiče lijevo a tipkom, **ISPIS/GG** desno. Vrijednost trepćuće znamenke se može povećavati tipkom **M+** a smanjivati tipkom **M-**.



- Tipka **B/N** memorira zadalu vrijednost tare, na displeju se kratko pojavi "B/N" "a displej prikaže negativnu vrijednost programirane tare.

- Ako se na vagu stavi predmet u ambalaži, vaga automatski oduzima programiranu vrijednost tare i prikazuje *neto* masu predmeta.

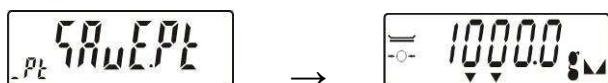

Dalje se tipkom **B/N** može izmjenjivati prikaz *bruto/neto*.

5-3 Provjera granica mase

Taj način rada služi za provjeru je li masa nekog predmeta unutar zadanih granica. Da je taj način rada uključen, potvrđuje znak "▼" ispod posljedne znamenke.

Postavljanje donje granice

- 1) Pritisnuti 3 sekunde tipku **MJ JD/DG**. Displej dalje služi za programiranje donje granice a njegova lijeva znamenka trepće.



- 2) Tipkom **M+** povećavati trepčuću znamenku a tipkom **M-** smanjivati. Tipkom **MJ JD/DG** se trepčuće mjesto pomiče lijevo a tipkom **ISPI/S/GG** desno.



- 3) Za spremanje izmjena i povratak u mod vaganja pritisnuti tipku **B/N**.

Postavljanje gornje granice

- 1) Pritisnuti 3 sekunde tipku **ISPI/S/GG**. Displej dalje služi za programiranje donje granice a njegova desna znamenka trepće.
- 2) Tipkom **M+** povećavati trepčuću znamenku a tipkom **M-** smanjivati. Tipkom **MJ JD/DG** se trepčuće mjesto pomiče lijevo a tipkom **ISPI/S/GG** desno
- 3) Za spremanje izmjena i povratak u mod vaganja pritisnuti tipku **B/N**.

Kad su granice postavljene, staviti predmet koji se želi provjeriti na vagu.

Ako je masa predmeta ispod donje granice, upali se žuta LED iznad oznake < a na displeju se pojavi oznaka **LO**.

Ako je masa predmeta iznad gornje granice, upali se crvena LED iznad oznake > a na displeju se pojavi oznaka **HI**.

Ako je masa predmeta između donje i gornje granice, upali se zelena LED iznad oznake = a na displeju se pojavi oznaka **OK**.

Napomena: Funkcija provjere granica mase se deaktivira isključivanjem vase (a zadane granice ostanu u memoriji).

5-4 Brojenje komada


- 1) Tipkom **MJ JD/DG** izabrati "mjernu jedinicu" "**pcs**".




- 2) Pritisnuti tipku **B/N**, na displeju se pokaže početni broj komada (10 kom.)



- 3) Pritisnuti tipku **M+** i izabrati između 10, 20, 50, 100, 200, 500 i 1000 kom.

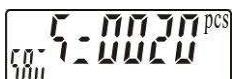

Staviti izabrani broj komada na mjernu ploču i pritisnuti tipku **B/N**. Vaga memorira masu uzorka a zatim broj uzoraka.

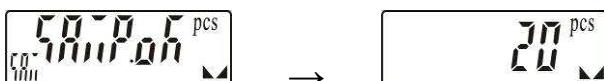


- 4) Uzorke skinuti sa vase. Vaga dalje služi za izračun broja istovjetnih komada.
- 5) Za povratak u normalan način rada (vaganje), skinuti teret s vase i tipkom **MJ JD/DG** izabrati željenu mjernu jedinicu

Napomene:

- 1) Brojenje komada je točnije, što je veći broj uzoraka.
- 2) Znak “▼” se pojavi iznad oznake “MASA UZORKA” ako je masa uzorka nedovoljna za točan izračun broja komada odnosno manja od 4/5 podjeljka.

5-5 Zbrajanje odvaga, prikaz zbroja odvaga i brisanje memorije odvaga

- 1) U modu vaganja staviti predmet na vagu. Pritisnuti tipku **M+** nakon što se pokaže znak stabilnosti “■■”. Vaga memorira prvu odvagu a zatim pokaže izmjerenu masu

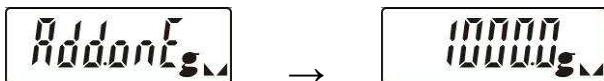

- 2) Skinuti predmet s vase tako da vaga dođe na nulu prije svake nove odvage.



Najviše je Moguće zbrojiti 20 odvaga.

Prikaz zbrojenih odvaga

Tipkom **MR** se može prikazati zbroj svih odvaga a zatim detaljno svaka pojedina odvaga

Redni broj odvage je prikazan na dodatnom displeju (lijovo, dolje).

Brisanje odvaga iz memorije

Za brisanje pojedine odvage iz zbroja, kao i brisanje cijelog zbroja, pritisnuti tipku **M-** kad je ona/on prikazan na displeju.

Povratak u normalan mod vaganja se postiže tipkom **NULA/LZLAZ**.

5-6 Postavljanje mjerne jedinice

Izbor mjerne jedinice

Držati tipku **MJ JD/DG** i istovremeno uključiti vagu.

Programiranje mjernih jedinica

U modu vaganja pritisnuti tipku **MOD**.

Kratko se prikaže a zatim redni broj parametra na dodatnom displeju **p00**. (Na raspolaganju je 13 programskega parametra (**P00-P12**).

Tipkama **M+** ili **M-** izabrati vrijednost **p11**, a zatim pritisnuti tipku **MJ JD/DG** za programiranje početne mjerne jedinice.



Postavljanje početne mjerne jedinice

Pritisnuti tipku **MJ JD/DG** izabrati početnu mjeru jedinicu i spremiti ju tipkom te prijeći na izbor aktivnih mjernih jedinica.

Postavljanje aktivnih mjernih jedinica

Pritisnati tipku **MJ JD/DG** i listati sve postojeće mjerne jedinice, tipkom **M+** uključiti/isključiti svaku od njih.

- mj. jedinica aktivna

- mj. jedinica neaktivna

Memorirati tipkom **B/N** prijeći na sljedeći korak, pamćenje posljednje korištene mjerne jedinice (da ili ne) nakon isključenja vase.

Memorija posljednje mjerne jedinice nakon isključenja/uključenja vase

Tipkom **M+** izabrati između:

- memorija posljednje korištene mjerne jedinice uključena

- memorija posljednje korištene mjerne jedinice isključena

Tikom **B/N** spremi izmjene i prijeći u normalan mod vaganja.

6. Kalibracija vase

1. Da bi postigli trajnu točnost, posebno kad je vaga dugo u uporabi, potrebno ju je redovito kalibrirati u propisanom vremenskom razmaku.
2. Postupak kalibracije se provodi u ovlaštenim mjeriteljskim servisima

7. Programiranje funkcija vase i opis koraka programiranja

Mod programiranja

- 1) U modu vaganja pritisnuti tipku **MOD**. Kratko se prikaže **SET.P** a zatim redni broj parametra na dodatnom displeju **p00**. (Na raspolaganju je 13 programskih parametara (**p00-p12**) prikazanih na dodatnom displeju (lijevo, dolje)).

- 2) Tipkama **M+** i **M-** listati i izabrati parametar neke funkcije vase, npr.:

ili

ili ...

- 3) Tipkama **MJ JD/DG** i **ISPIS/GG** izabrati njihovu postavku (vrijednost).
- 4) Tipkom **MOD** spremiti izmjene i vratiti se u normalan mod vaganja.

Opis parametara programiranja

- 1) P00 zadaje vrijeme neaktivnosti vase do samoisključenja. Opcije su: **AUT OFF** = bez samoisključenja i **AUT 5, AUT 10, AUT 30, AUT 60, AUT 90** izraženo u minutama do automatskog isključenja.
- 2) P01 način rad zujalice pri provjeri granica mase. Opcije su **B-UP, B-in, B-out** and **b-low**

b - UP isprekidani ton zujalice kad masa predmeta premašuje gornju zadalu granicu.

b - in isprekidani ton zujalice kad je masa predmeta unutar zadanih granica

b - OUT isprekidani ton zujalice kad masa predmeta izvan zadanih granica a odstupanje je veće od 20 podjeljaka.

b - low isprekidani ton zujalice kad masa predmeta ispod donje granice a odstupanje je veće od 20 podjeljaka.

- 3) P02 tip uređaja spojenog na komunikacijsko sučelje. Opcije su **PC**, **SH-24**, **BP545D**, **Godex** i **ZEBRA**.

PL = PC (osobno računalo)

SH-24 = SH-24 matrični pisač

BP545D = BP545D pisač naljepnica (etiketa 5×3 cm)

Godex = pisač naljepnica Godex (etiketa 5×3 cm).

ZEbra = pisač naljepnica (etiketa 5×3 cm)

PLSER = poseban komunikacijski program

- 4) P03 zbor RS-232 brzine komunikacije. Opcije su **ba-96** (9600 bps), **BA48** (4800 bps) i **BA24** (2400 bps).

- 5) P04 pamćenje granica za provjeru mase nakon isključenja/uključenja vase. Opcije su

b1-n0 = Prethodne granice **nisu zadržane** nakon gašenja vase.

b1-yE5 = granica za provjeru mase su zadržane nakon isključenja/uključenja

- 6) P05 RTC funkcija (interni sat).

rtc on = **uključen** **rtc off** = **isključen**

- 6) P06 osvjetljenje pozadine pokazivača (displeja). Opcije su

onoFF - automatski kad je na vagi masa veća od 9 podjeljaka ili je bila pritisnuta neka tipka,

on – stalno uključeno,

off – stalno isključeno.

- 8) P07 način ispisa.

Prt-pl = ručno tipkom

Prt-f1 = **po postizanju stabilnost tereta**

Prt-lo = kontinuirano (neprekidno)

- 9) P08 stupanj djelovanja digitalnog filter vase. Veća vrijednost znači sporije reagiranje vase. Opcije su **Fil 1**, **Fil 2**, **Fil 3** i **Fil 4**.

- 10) P09 automatsko slijedeњe nule. Opcije su *Zero.0* (1 podjeljak), *Zero.1* (2 podjeljka), ***Zero.2*** (3 podjeljka), *Zero.3* (4 podjeljka), *Zero.4* (5 podjeljaka) and *Zero.5* (6 podjeljaka).
- 11) P10 inicijalizacija (nije raspoloživo)
- 12) P11 izbor mjernih jedinica (prema točki 5-6).

(Tvorničke postavke su označeno **podebljanim slovima.**)

8. Podešavanje sata

- 1) U modu vaganja pritisnuti tipku ***M-*** duže od 3 sekunde. Na displeju se pokaže programirano vrijeme, sat, minuta, sekunda.

Pritisnuti tipku ***TARA***. Posljednja znamenka (sekunde) počinje treptati.

Tipkom ***TARA*** izabrati trenutno vrijeme.

Tipkama ***M+*** i ***M-*** mijenjati vrijednost trenutne znamenke tako da se postavi točno vrijeme.

- 2) Pritisnuti tipku ***MJ JD/DG*** ili ***ISPIŠ/GG***. Displej prikazuje programiranu godinu.

Tipkom ***TARA*** izabrati trenutno vrijeme.

Tipkama ***M+*** i ***M-*** mijenjati trenutnu znamenku tako da se postavi točna godina.


- 5) Pritisnuti tipku ***MJ JD/DG*** ili ***ISPIŠ/GG***. Displej prikazuje mjesec i dan.

- 6) Tipkom ***TARA*** izabrati trenutno vrijeme.

- 7) Tipkama ***M+*** i ***M-*** mijenjati trenutnu znamenku tako da se postavi točan datum.


- 8) Pritisnuti tipku ***B/N*** za spremanje a zatim ***NULA/IZLAZ*** za povratak na vaganje ili samo ***NULA/IZLAZ*** za odustajanje.

9. Serijsko sučelje RS-232 i reljni izlazi

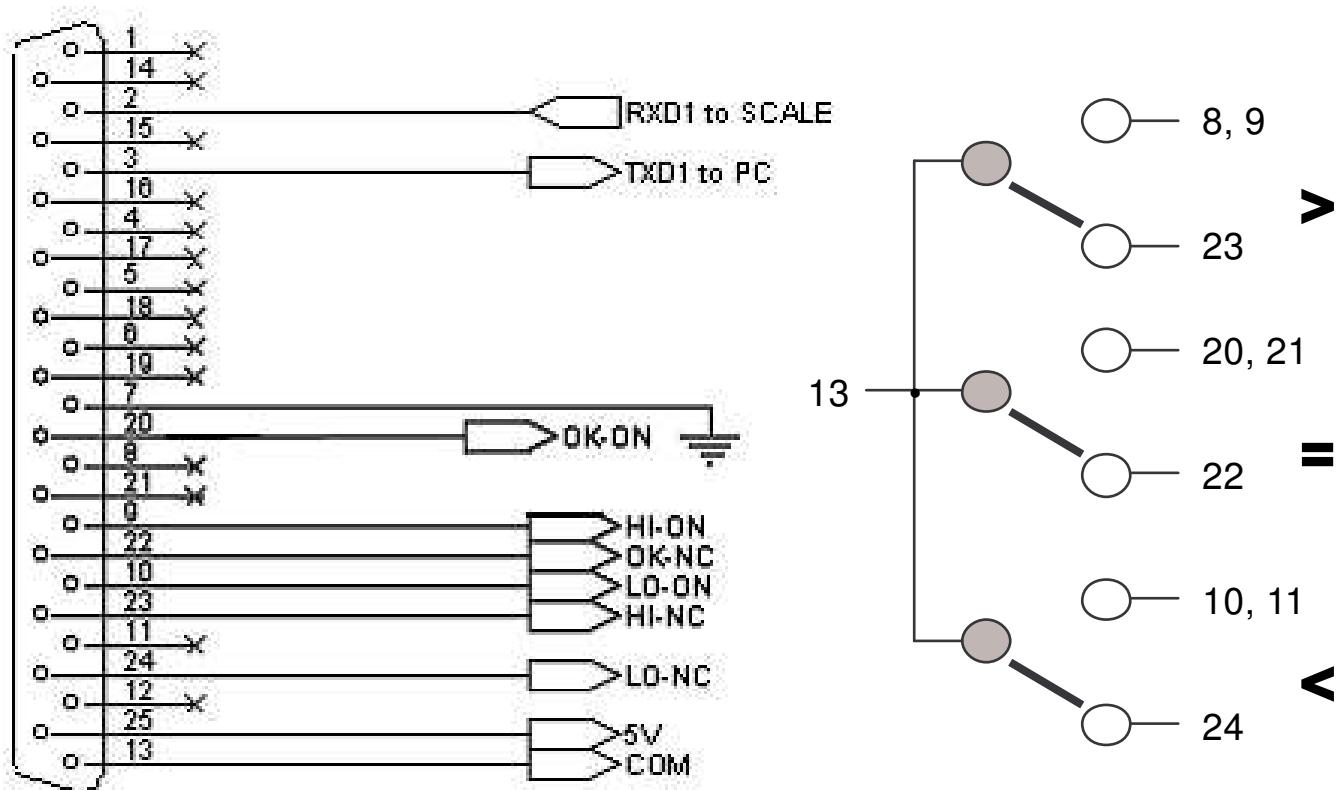

Opterativnost kontakata releja: 1 A / 24 V ; 0,5 A / 125 V; 0,25 A / 250 V

8-1 Spoj vaga – PC

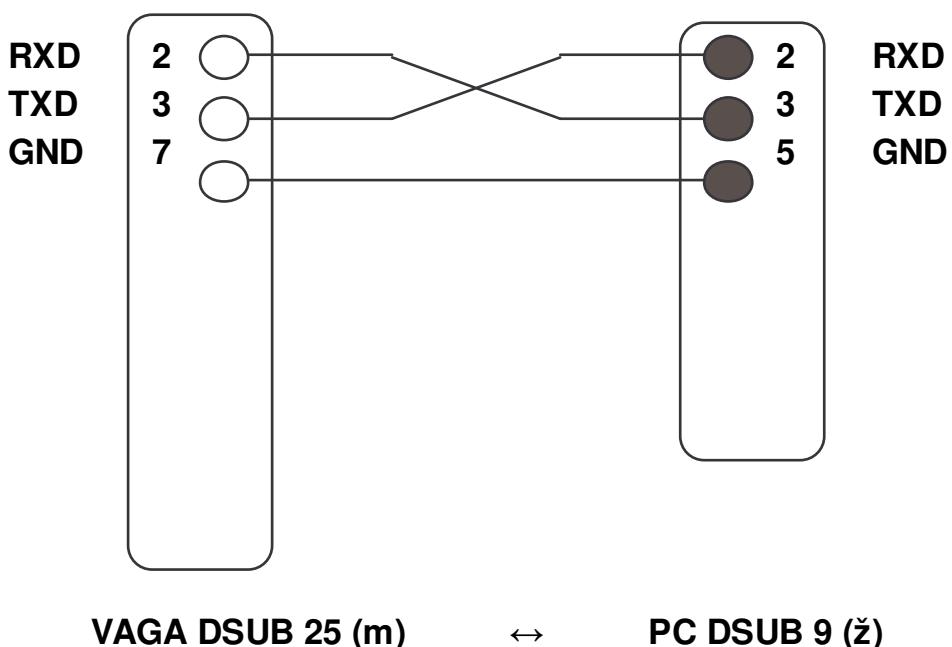

10. Najčešće smetnje u radu

- Vaga je na nestabilnoj podlozi.
- Zračni mjeđuh u libeli nije u srednjem položaju.
- U blizini vage su vibrirajući, rotirajući ili njihajući uređaji.
- Vaga je izložena jakom strujanju zraka.

10-1 Otklanjanje grešaka

Greška	Mogući uzrok	Postupak početnog otklanjanja
Vaga se ne može uključiti	Defektan akumulator	Odsvojiti akumulator (s donje strane kućišta) i uključiti vagu s napajanjem iz električne mreže.
	Neispravan 0/1 prekidač za uključenje	Otklanja se u servisu
Greška punjenja	Defektan akumulator	Odsvojiti akumulator (s donje strane kućišta) i uključiti vagu s napajanjem iz električne mreže.
		Pregorio mrežni osigurač. Na dijelu utičnice napojnog kabela, povući poklopac s radnim i pričuvnim osiguračem. Radni (donji) osigurač provjeriti i po potrebi zamijeniti.
Znak akumulatora na displeju	Nedovoljan napon akumulatora	Spojiti vagu na električnu mrežu radi punjenja
		Ako indikator punjenja svjetli zeleno a vaga ne radi s akumulatorskim napajanjem potrebno je zamijeniti akumulator novim (ili nastaviti rad bez akumulatora).
Displej bez pozadinskog svjetla	Greška programiranja	Preprogramirati parametar P06.
Ne radi provjera granica mase	Greška postavljanja granica	Preprogramirati granice mase

10-2 Poruke grešaka i njihovo otklanjanje

Poruka	Mogući uzrok	Postupak početnog otklanjanja
E02 no.samp	Masa uzorka nije u memoriji	Pritisnuti tipku B/N za memoriranje mase uzorka.
E04 EE.ERR	Greška EEPROM-a	Obratiti se servisu
E05 out.ran	Preopterećenje	Skinuti teret s vase jer je veći od kapaciteta vase.
E07 E.LosHi	Gornja granica za provjeru mase je manja od donje.	Zadati ispravni gornju granicu
Ad.over	Pribrojena odvaga premašuje mogućnost prikaza displeja	-----
ACC.OUT	Zbroj odvaga premašuje mogućnost prikaza displeja	-----
Over	Masa premašuje mogućnost prikaza displeja.	Smanjiti teret na vagi
- Over	Negativna masa	Provjeriti je li mjerni tanjur na mjestu
EU.nit	Nepravilna akumulacija	Ponoviti akumulaciju odvage.
Out	Programirana tara nadmašuje kapacitet vase	Resetirati taru
ERR2	Početna nula odstupa više od $\pm 10\%$ kapaciteta	<ol style="list-style-type: none"> Osigurati da je za vrijeme uključenja mjerna ploča prazna. Greška mjernog pretvornika. Obratiti se servisu.



Digitron d.o.o. **Digitronska 33, 52460 Buje, Hrvatska**
Tel: 052 702 800 **Fax:** 052 702 826 **Servis tel:** 052 702 816
e-mail: prodaja@digitron.hr [http://www.digitron.hr /](http://www.digitron.hr/)