

**Elektronička
trgovačka
vaga
s baterijskim
i mrežnim
napajanjem**

Model:

***di* SKALA**

NWTC

Sw ver. 1.05

digitron




UPUTE ZA UPORABU

OSNOVNE ZNAČAJKE

- Pokazivanje NETO ili BRUTO mase (prednji LCD pokazivač 18 mm s osvjetljenjem + stražnji, 14 mm)
- Jednostavno brojenje komada
- Tara u cijelom mjernom opsegu
- Automatsko isključivanje nakon 5, 10 ili 15 minuta mirovanja
- Baterijsko napajanje: 4 kom UM-2 (tip „C“) baterija
- Mrežno napajanje pomoću adaptera 6 V, 0,3 A (+ pol u sredini)

PRIPREMA ZA VAGANJE

- Montirati mjernu ploču.
- Za maksimalnu točnost uključiti vagu nekoliko minuta ranije.
- Vagu dovesti u vodoravan položaj koristeći ugrađenu libelu i noge s navojem.
- Vagu koristiti isključivo u stabilnim uvjetima okoline 0 do 40°C.
- Izbjegavati vibracije i strujanje zraka.

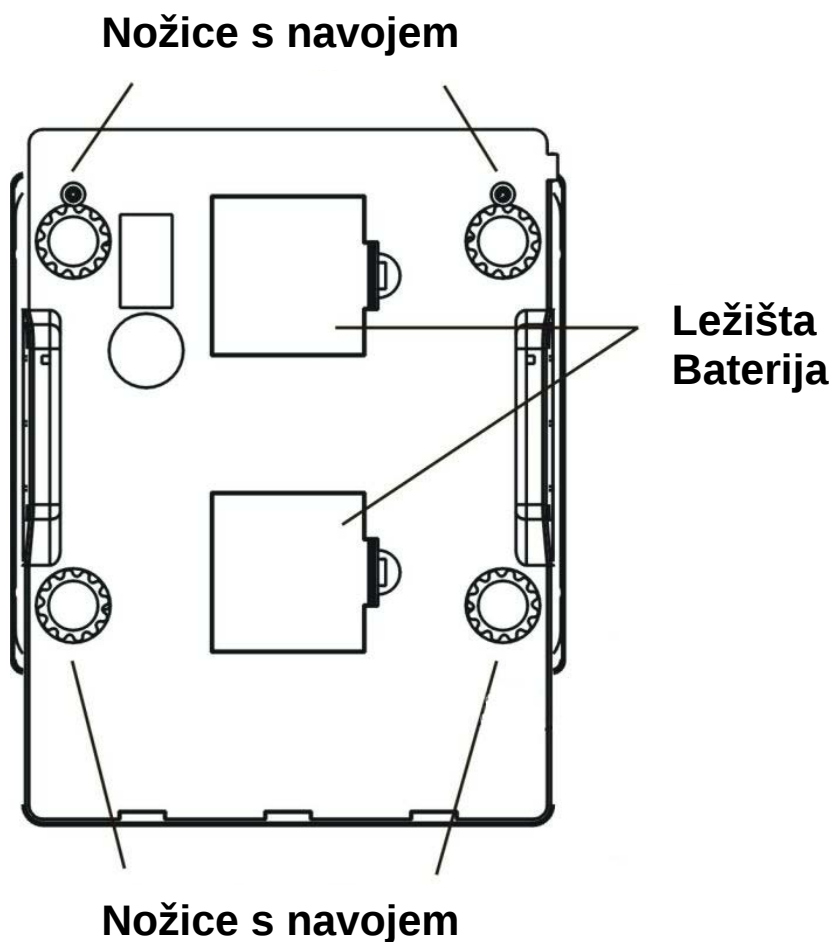

KORISNIČKO SUČELJE



Uključenje/isključenje



Nuliranje



Tariranje



Neto/bruto



Mod rada:
Izbor mjerne jedinice mase
(**kg / g / lb / oz**)
ili
brojenje komada (**kom**)

BROJENJE KOMADA

- Tipkom  pomicati strelicu na pokazivaču i označiti **kom** (komadi).
- Tipkom  izabrati broj komada za uzorkovanje
S (broj uzoraka) = **10, 20, 50** ili **100** kom.
(Veći broj uzoraka daje veću točnost brojenja.)
- Staviti na mjernu ploču izabrani broj uzoraka. Pritisnuti tipku .
Na pokazivaču se pokaže poruka **CAL**. Nakon toga vaga je spremna za brojenje komada, također i nakon isključenja-uključenja.

PODEŠAVANJE PARAMETARA

Vaga ima mogućnost podešavanja pojedinih funkcija pomoću slijedećih parametara i njihovih postavki:

Ad Prikazuje vrijednost AD pretvornika (mijenja se pri opterećenju mjerne ploče)

tYPE Pokazuje verziju upravljačkog programa. Ovu postavku ne mijenjati.

LIGHT Osvjetljenje pokazivača. Postavke: **Auto**=automatski se uključuje, **oFF**=isključeno, **on**=stalno isključeno.

AU.oFF Automatsko isključivanje. Postavke: **no**=bez samoisključivanja, **5**, **10** ili **15** minuta do samoisključenja.

Ulazak u mod podešavanja:

- pritisnuti i držati tipku  te istovremeno uključiti vagu kratkim pritiskom tipke  sve dok se ne čuje zvučni signal i vaga prikaže vrijednost AD pretvornika.
- Pritisnuti tipu .
- Tipkom  se mogu birati raspoloživi parametri,
- Tipkom  se može ući u postavke pojedinog parametara a tipkom  se može birati njihova vrijednost. Odabrani parametar se napušta tipkom  uz spremanje postavke ili tipkom  bez spremanja.

Povratak na normalno vaganje postiže se tipkom .

OTKLANJANJE GREŠAKA

Poruka greške	Otklanjanje greške
<i>out ?</i>	1. Nešto dira mjernu ploču. Osloboditi mjernu ploču! 2. Neispravan mjerni pretvornik.
<i>HHHHHLLLLL</i>	1. Neispravan modul elektronike. 2. Neispravan mjerni pretvornik.
<i>ErrE</i>	Isključiti i uključiti vagu
<i>UnSt</i>	1. Nešto dira mjernu ploču. Osloboditi mjernu ploču! 2. Zamijeniti baterije.
<i>EEEEEE</i>	Preopterećenje vage. Provjeriti je li teret izvan mjernog opsega.
<i>ErrL</i>	Pogrešan uteg za vrijeme kalibracije